

MATRIX 908

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

ACTUALIZACIÓN DESDE V1.31 Y ANTERIORES

Los datos de trabajo creados en Matrix 908 v1.31 y anteriores pueden causar problemas de fiabilidad del sistema cuando se opera con v1.40 o posterior. Por este motivo, **antes de** crear nuevos trabajos con la versión 1.40 o posterior, es muy recomendable hacer lo siguiente en el orden indicado:

1. **Actualizar** software a v1.40 o posterior. Consulte "Nº 1 Actualización de software" para obtener más detalles.
2. **Exportar** todos los datos de trabajos v1.31 y anteriores de la consola. Consulte "No.2 Exportar datos de trabajo existentes" para obtener más información.
 - La eliminación de trabajos **no** limpia todos los datos de trabajo existentes del mismo modo que la función Exportar; por lo tanto, es fundamental que esta limpieza se realice mediante la función Exportar.

¡ADVERTENCIA! Si su sistema utiliza un dispositivo ISOBUS y la consola está en v1.00/v1.01/v1.02, póngase en contacto con su distribuidor local o con el Servicio de Atención al Cliente de TeeJet ANTES de actualizar su consola. Después de actualizar una consola v1.00/v1.01/v1.02 a v1.10 o superior, será necesario un código de desbloqueo para acceder a la función Terminal Universal (UT).

Nº 1 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

*¡ADVERTENCIA! Las actualizaciones de software suelen incluir cambios necesarios para admitir cambios de funcionamiento en los componentes internos del dispositivo. El nuevo software suele ser compatible con el hardware anterior, pero el software anterior a menudo no funciona en el hardware más nuevo. **NO UTILICE UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LANZADA ANTERIORMENTE PARA VOLVER EL SOFTWARE DE LA CONSOLA A UNA VERSIÓN ANTERIOR.** Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TeeJet o con su distribuidor local para obtener ayuda.*

Antes de comenzar la actualización, el archivo de actualización de software debe descargarse, descomprimirse y almacenarse en un dispositivo de almacenamiento USB (con al menos 4 GB de espacio).

RECOMENDACIÓN: Estar estacionado mientras la actualización está en curso. Esto ayudará a garantizar que el proceso de actualización no se vea interrumpido por la vibración de la unidad USB mientras el vehículo está en movimiento.

NOTA: El archivo está comprimido en formato zip y debe descomprimirse antes de cargarse en la unidad USB.
El archivo de actualización de software se puede utilizar en varias consolas.

¡ADVERTENCIA! No utilice un dispositivo de almacenamiento USB con tecnología U3 (también conocido como "unidades inteligentes U3"), ya que la tecnología U3 podría causar problemas de descarga o almacenamiento de trabajos.

Para actualizar la consola Matrix 908:

1. Copia y pega el "tjrun" en el directorio raíz de una unidad USB vacía (al menos 4 GB).

RECOMENDACIÓN: Utilice una unidad USB vacía. Asegúrese de que no haya otros archivos ejecutables automáticamente en la unidad.

2. Con la consola APAGADA, inserte la unidad USB en la consola.

NOTA: Inserte la unidad USB directamente en la consola o use un cable de extensión macho a hembra simple. No utilice un concentrador USB como extensión.



3. Presione el botón de encendido para encender la consola.

¡ADVERTENCIA! No extraiga la unidad USB ni arranque el motor del vehículo ni haga nada que pueda interrumpir la alimentación de la consola en ningún momento durante el proceso de actualización.

La actualización comenzará automáticamente. Una serie de pantallas, algunas en blanco o negras, se alternarán.










NOTA: La actualización suele tardar entre 7 y 10 minutos en completarse. Si dura más de 20 minutos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.




- Una vez que aparezca el menú Iniciar trabajo en la pantalla de guía, extraiga la unidad USB.
- Verifique que su actualización se haya instalado.
Compruebe el número de versión del software en el menú de ayuda  en la pantalla Acerca de  debajo de **Matrix 908**.
- Si es necesario, ingrese los códigos de desbloqueo siguiendo las instrucciones del boletín de códigos de desbloqueo provisto.
- Apague y encienda la consola.

¡ADVERTENCIA! Si olvida retirar la unidad USB antes de volver a encender la consola, debe permitir que la actualización se ejecute nuevamente hasta completarse. Apagar la consola o retirar la unidad USB mientras se está realizando una actualización repetida hará que la consola quede inutilizable y deberá devolverse a TeeJet para su reparación.

NO.2 EXPORTAR DATOS DE TRABAJO EXISTENTES

- Una vez exportados los datos de los trabajos, ya no podrá añadirlos a los archivos de datos de los trabajos existentes y ya no tendrá acceso a las guías directrices y límites de campo que se crearon en esos trabajos.
 - Si no es necesario conservar los datos de trabajo existentes, los datos exportados pueden descartarse y no es necesario realizar ninguna otra acción.
 - Si los datos de trabajos existentes son críticos para sus operaciones a corto plazo, por favor hable de esto con el Soporte Técnico de TeeJet Technologies o con su Gerente Regional TeeJet **antes de** exportar los datos de trabajos existentes de la consola.
 - Si los datos de trabajo existentes no son críticos para las operaciones a corto plazo, pero desea conservar los datos a efectos de registro o para utilizarlos posteriormente sobre el terreno, guarde la exportación de forma segura. TeeJet Technologies ofrecerá una utilidad de limpieza de datos en los próximos meses. Para más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de TeeJet Technologies o con su Director Regional de TeeJet Technologies.
- Si se está ejecutando en modo de trabajo simple, en el menú principal  vaya a Configuración de la consola  y active  el modo de trabajo avanzado. Si ya se encuentra en el modo de trabajo avanzado, omita este paso.
 - Inserte una unidad USB limpia en la consola.
Nota: No utilice la unidad USB utilizada para actualizar a la v1.40 sin borrar antes todos los archivos de la unidad USB.
 - En el menú principal , vaya a Administrador de datos  y presione el botón **Exportar**. Todos los datos de trabajo existentes se encuentran ahora en la unidad USB.
 - Retire la unidad USB.
 - Apague y encienda la consola.
 - En el menú principal , vaya al Administrador de trabajos  y confirme que no haya trabajos presentes.
 - Para operar en el modo de trabajo simple, en el menú principal  vaya a Configuración de la consola  y desactive ☐ Modo de trabajo avanzado.

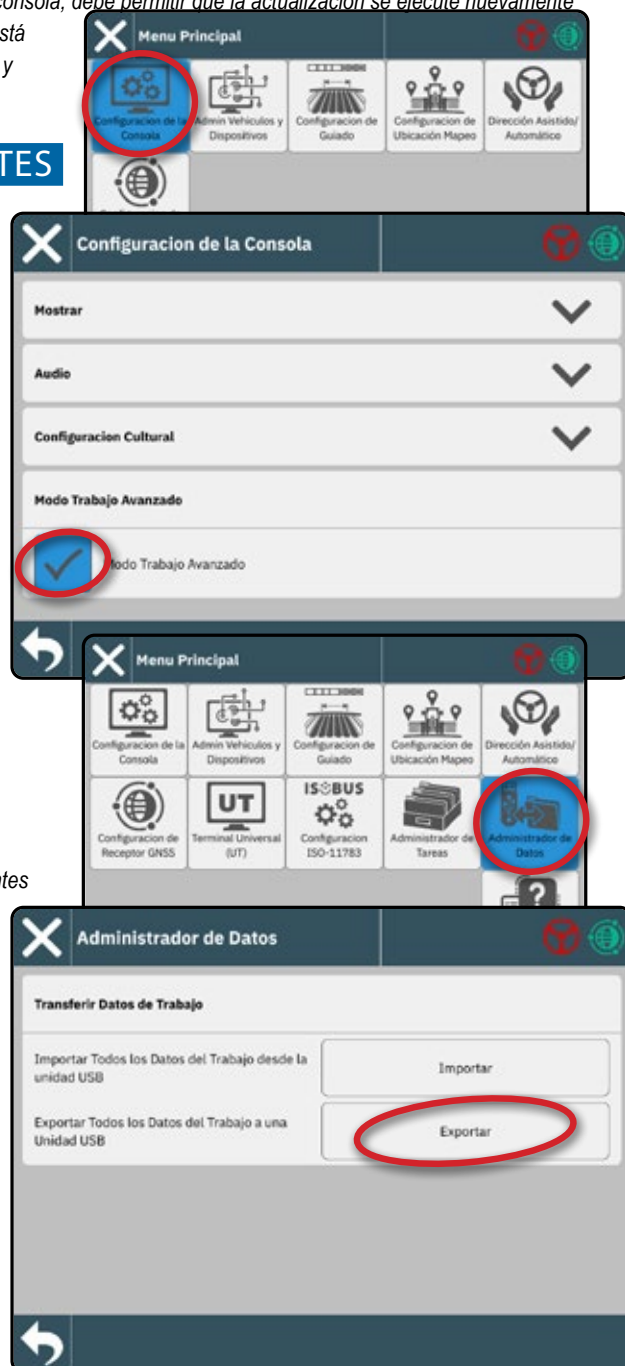

Póngase en contacto con TeeJet Technologies por cualquier pregunta o para obtener ayuda.

TEEJET TECHNOLOGIES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DEBIDOS A LA DESCARGA E INSTALACIÓN INCORRECTAS DE UNA ACTUALIZACIÓN