

MATRIX 908

SOFTWARE-UPDATE

WARNUNG! Wenn Ihr System ein ISOBUS-Gerät verwendet, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler oder den TeeJet-Kundendienst, BEVOR Sie Ihre Konsole aktualisieren. Nach dem Update auf sv1.10 oder höher ist ein Freischaltcode erforderlich, um auf das Universal Terminal (UT) zuzugreifen.

WARNUNG! Softwareaktualisierungen enthalten häufig Änderungen, die erforderlich sind, um laufende Änderungen an internen Komponenten im Gerät zu unterstützen. Neue Software ist in der Regel abwärtskompatibel zu älterer Hardware, aber ältere Software funktioniert oft nicht auf neuerer Hardware. **VERWENDEN SIE KEIN ZUVOR VERÖFFENTLICHTES SOFTWARE-UPDATE, UM DIE KONSOLENSOFTWARE AUF EINE FRÜHERE VERSION ZURÜCKZUSETZEN.** Wenden Sie sich an den TeeJet-Kundendienst oder Ihren Händler vor Ort, um Hilfe zu erhalten.

Vor Beginn des Updates muss die Software-Update-Datei heruntergeladen, entpackt und auf einem USB-Speichergerät (mit mindestens 4 GB Speicherplatz) gespeichert werden.

EMPFEHLUNG: Unterbrechen Sie die Arbeit, während das Update läuft. Dadurch wird sichergestellt, dass der Aktualisierungsvorgang nicht unterbrochen wird, während das Fahrzeug in Bewegung ist.

ANMERKUNGEN: Die Datei liegt in einem komprimierten ZIP-Format vor und muss vor dem Laden auf das USB-Laufwerk entpackt/dekomprimiert werden. Die Softwareaktualisierungsdatei kann auf mehreren Konsolen verwendet werden.

WARNUNG!: Verwenden Sie kein USB-Speichergerät mit U3-Technologie (auch bekannt als „U3 Smart Drives“), da die U3-Technologie Probleme beim Herunterladen oder Speichern von Jobs verursachen kann.

So aktualisieren Sie die Matrix 908-Konsole:

1. Kopieren Sie die „tjrn“-Ordner in das Stammverzeichnis eines leeren USB-Laufwerks (mindestens 4 GB).

EMPFEHLUNG: Verwenden Sie ein leeres USB-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen automatisch ausführbaren Dateien auf dem Laufwerk befinden.

2. Stecken Sie bei ausgeschalteter Konsole das USB-Laufwerk in die Konsole.



HINWEIS: Schließen Sie das USB-Laufwerk direkt an die Konsole an oder verwenden Sie ein einfaches Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse. Verwenden Sie keinen USB-Hub als Verlängerung.

3. Drücken Sie die Power-Taste, um die Konsole einzuschalten.


WARNUNG! Entfernen Sie zu keinem Zeitpunkt während des Aktualisierungsvorgangs das USB-Laufwerk, starten Sie den Fahrzeugmotor oder tun Sie nichts anderes, was die Stromversorgung der Konsole unterbrechen könnte.

Das Update startet automatisch. Eine Reihe von Bildschirmen, von denen einige leer oder schwarz sind, wird durchlaufen.

HINWEIS: Das Update dauert in der Regel 7-10 Minuten. Wenn es länger als 20 Minuten dauert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

4. Sobald das Job-Start-Menü auf dem Guidance-Bildschirm erscheint, entfernen Sie den USB-Tauchgang.
5. Überprüfen Sie, ob Ihr Update installiert wurde. Überprüfen Sie die Software-Versionsnummer im Hilfemenü  auf dem Info-Bildschirm  unter **Matrix 908**.
6. Geben Sie bei Bedarf Freischaltcodes ein, indem Sie den Anweisungen auf dem mitgelieferten Freischaltcode-Bulletin folgen.
7. Schalten Sie die Konsole aus und wieder ein.

WARNUNG! Wenn Sie vergessen, das USB-Laufwerk zu entfernen, bevor Sie die Konsole wieder einschalten, müssen Sie das Update erneut vollständig ausführen lassen. Wenn Sie die Konsole ausschalten oder das USB-Laufwerk entfernen, während eine wiederholte Aktualisierung durchgeführt wird, wird die Konsole unbrauchbar und muss zur Wartung an TeeJet zurückgesendet werden.

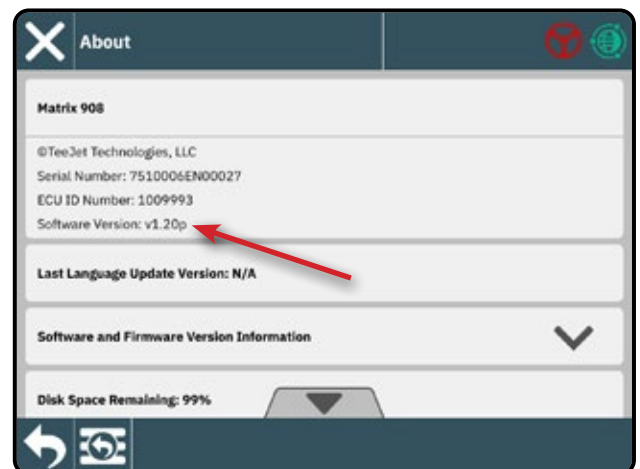

Bitte wenden Sie sich an TeeJet Technologies bei Fragen oder für Hilfestellungen.

TEEJET TECHNOLOGIES IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN AUFGRUND VON UNSACHGEMÄSEM DOWNLOAD UND UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION EINES UPDATES